

**Descrição:**

O GenRock 2K é um acabamento de uretano acrílico de dois componentes de alta opacidade concebido para reparação de fase única. Cumpre e excede as expectativas dos clientes com a sua elevada opacidade, secagem rápida e o seu brilho final e duradouro.

O GenRock 2K é um sistema de toner direto. Apresenta uma grande resistência aos raios UV e aos produtos químicos.

Preparação da Superfície:

Lixar o revestimento de acabamento antigo e o aparelho 2K com P400 seguido de abrasivos secos P500.

Aplicação do Produto:

	2K GenRock- Application Standard - HS		2K GenRock- Application Standard - VOC	
	100%	50%	100%	66%
	GenRock 2K	H760 Special H750 Extra slow H700 Slow H600 Normal H500 Fast	GenRock 2K	H920 Slow H820 Fast
	Validade da Mistura: 5h at 20°C 0-10% General Thinner		Validade da Mistura: 5h at 20°C * A conformidade com os COV aplica-se a determinadas cores (verificar Gen-Mix) * Cabe ao utilizador cumprir os regulamentos COV de acordo com a legislação do seu mercado.	
	16-18s / DIN 4 mm / 20°C		>27s/DIN 4 mm/20°C	
	1 média + 1 completa 3-5 minutos entre demãos 2 demãos 50 - 60 microns		1 luz + 1 cheio	


Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



HVLP 1,3 - 1,5 mm
Duas demãos
2,0 - 2,5 bar de pressão de ar



Espere 10 min antes de aumentar a temperatura Coza por 30 min a 60°C

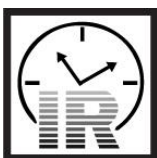

8-12 min em Onda Curta
Manter o IR a 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

VOC(2004/42/EC): Varies depending on color and dilution.

Peso Específico: 0.94 – 1.325 kg/cm³

Ponto de Inflamação: 25°C (77°F)

Conteúdo de Solidos: 46.6% – 65.9% por peso

Rendimento Teorico: 8-9 m²/l a 50 mcm por camada

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



FDS:

Refer to the Safety Data Sheet

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.